Ref FSN: CAS-PDS-23993 FSCA Ref: CAS-PDS-23993

Fecha: 2025.02.20

Aviso de Seguridad en Campo Urgente Phibo Aurea® Evo

Para la atención de*:Lista de clientes (España):

Datos de contacto del representante local (nombre, correo electrónico, teléfono, dirección, etc.)*

No aplicable

Ref FSN: CAS-PDS-23993 FSCA Ref: CAS-PDS-23993

Aviso de Seguridad en Campo Urgente (FSN)

Phibo Aurea® Evo

Se ha detectado una discrepancia entre el diámetro del implante indicado en la caja (NP 3.5mm) y el indicado en la etiqueta de la caja y el blíster (4.3mm). El implante corresponde a la referencia del producto identificado en la etiqueta caja y el blíster (Implante Aurea Evo Regular Platform Ø 4.3mm Longitud 8.5mm). El mayor riesgo para el paciente sería que el procedimiento quirúrgico no pueda completarse debido a que el implante es más ancho de lo indicado en la caja, lo que impediría su inserción.

Información sobre los Productos Afectados* 1. Tipo(s) de Producto* El implante es una pieza mecanizada con una superficie grabada Avantblast® para proporcionar osteointegración con el hueso. El implante se divide en las siguientes zonas: Zona coronal: Área donde se encuentran los microhilos y donde se realiza la conexión con la parte protésica. También es adecuada para la técnica postextracción y está diseñada para ser colocada en posición crestal. Cuerpo: Área roscada que proporciona anclaje al hueso junto con los microhilos. Ápice: Área inferior del cuerpo con geometría específica para facilitar la entrada en el orificio perforado del hueso. También cuenta con cuchillas fresadas autoroscantes que facilitan la guía de la rosca. El producto se comercializa en condiciones estériles mediante irradiación gamma. 1 Nombre(s) comercial(es) Phibo Aurea® Evo 1 3. Identificador Único del Producto (UDI-DI) 08436560950066 4. Propósito clínico principal del(los) producto(s)* Los implantes dentales Phibo® están destinados a ser introducidos quirúrgicamente en el tejido óseo remanente para reemplazar la raíz dental. Son implantes versátiles diseñados para diferentes tipos de restauraciones. 1 5. Modelo/Catálogo/Número de Parte del Producto* Referencia: EVO RP 085 Descripción: Implante Aurea Evo Regular Platform Ø 4.3mm Longitud 8.5mm 1 6. Versión del software No aplicable. 1 7. Rango de números de serie o lote afectados Lote: 2500610 1 8. Productos asociados No aplicable

2 Razón para la Acción Correctiva de Seguridad en Campo (FSCA)

- 2 1. Descripción del problema del producto*
- Se ha detectado una discrepancia entre el diámetro del implante indicado en la caja (NP 3.5mm) y el indicado en la etiqueta de la caja y el blíster (4.3mm). El implante corresponde a la referencia del producto identificado en la etiqueta caja y el blíster (Implante Aurea Evo Regular Platform Ø 4.3mm Longitud 8.5mm).

Ref FSN: CAS-PDS-23993 FSCA Ref: CAS-PDS-23993

2	2	Riesao	alla	origina	la	FSCA*
_	۷.	Riesuo	uue	ondina	ıa	LOCH

El mayor riesgo para el paciente sería que el procedimiento quirúrgico no pueda completarse debido a que el implante es más ancho de lo indicado en la caja, lo que impediría su inserción.

Según las instrucciones de uso (PROCERQUIREVO-05), el usuario debe revisar la información detallada en el inserto del paquete antes de su uso. Antes de comenzar el procedimiento quirúrgico, el clínico necesita conocer la longitud y el diámetro del implante. Esta información solo está disponible en la etiqueta de la caja y del blíster, por lo que el riesgo de mal uso se clasifica como bajo.

Las unidades en el mercado serán retiradas, por lo que no habrá riesgo residual tras implementar la FSCA

2 3. Riesgo previsto para pacientes/usuarios

La probabilidad actual del riesgo "Mezcla de referencias con geometría similar en producción" es del <1/10⁶ (relación: reclamaciones / unidades vendidas). Este evento no ha ocurrido previamente.

Riesgo previsto para pacientes/usuarios

Gravedad: 4 de 5

Probabilidad: 1 de 5

Riesgo residual: 4 de 25

Según nuestro procedimiento interno de gestión de riesgos PNT4.1-00003v01 basado en ISO 14971:2019, el riesgo residual se clasifica como aceptable.

2 5. Información adicional para caracterizar el problema

. No aplicable.

2 6. Antecedentes del problema

El 19 de febrero de 2025 se recibió una reclamación de un cliente indicando que se detectó una discrepancia entre el diámetro del implante identificado en la caja (3.5mm) y el indicado en la etiqueta del blíster (4.3mm).

Se detectó antes de la cirugía, por lo que no hubo daños al paciente.

Acciones de contención: Retirada de las unidades comercializadas (69 unidades) y cuarentena de unidades en stock en el almacén de Phibo (15 unidades).

El riesgo está cubierto por la versión actual del análisis de riesgos TD-00001-E-02 Risk Matrix Assessment_v01 con un riesgo residual 4 de 25. Según nuestro procedimiento interno de gestión de riesgos PNT-4.1-00003 basado en la norma ISO 14971:2019, el riesgo residual se clasifica como aceptable. En la próxima revisión de riesgos se revisará la probabilidad.

7. Otra información relevante para la FSCA

. No aplicable

		3. Tipo de Acción para Mitigar el Riesgo*		
3.	1.	1. Acción a ser tomada por el usuario**		
		☐ Identificar el producto		
		☐ Poner en cuarentena el producto		
		□ Devolver el producto		
		☐ Destruir el producto		

Rev 1: Septiembre 2018 Ref FSN : CAS-PDS-23993 FSCA Ref: CAS-PDS-23993

	☐ Modificación/inspección del producto in situ				
	☐ Seguir las recomendaciones de manejo del paciente				
	☐ Tomar nota de la modificación/refuerzo de las Instrucciones de Uso (IFU)				
	☐ Otra acción ☐ Ninguna acción				
	 Segregar las unidades del lote: 2500610 y enviarlas a Phibo Dental Solutions. En caso de que el producto haya sido implantado, informar a Phibo si ha sido implantado como NP 3,5mm de diámetro o RP 4,3mm de diámetro. Rellene el formulario FORM8.2-00032 Template FSN (formulario de respuesta del cliente) y envíelo por correo a Phibo Dental Solutions. 				
3.	2. ¿Para cuándo debe A evaluar, no hay riesgo en la seguridad del paciente. completarse la acción?				
3.	Consideraciones particulares para: Implantable device				
	¿Se recomienda seguimiento de pacientes o revisión de resultados previos? Yes				
	En caso de que el producto haya sido implantado, informar a Phibo si ha sido implantado como NP 3,5mm de diámetro o RP 4,3mm de diámetro.				
3.	4. ¿Es necesario que el cliente responda* (Si es afirmativo, adjuntar formulario con la fecha límite de respuesta) Yes				
3.	5. Acción tomada por el fabricante				
	☑ Retiro del producto				
	☑ Modificación/inspección del producto in situ				
	☐ Actualización del software				
	□ Cambio en las IFU o etiquetado				
	□ Otra acción				
	□ Ninguna Acción				
	Acción de contención: retirada de unidades comercializadas (69 unidades) y cuarentena de unidades en stock en el almacén Phibo (15 unidades). Re-trabajo de las unidades afectadas para su reenvasado. CAPA 215:				
	Acción correctiva 1: Revisión del procedimiento PNT7.5-00002 Orden de producto terminado (OPA) y registros e instrucciones de trabajo relacionados para reflejar que: - En caso de mal funcionamiento de la máquina de envasado y envasado manual, las unidades se separan en una bolsa para verificar el 100% por control de calidad.				

Ref FSN: CAS-PDS-23993 FSCA Ref: CAS-PDS-23993

- Sólo puede haber material de un pedido de producción en el lugar de trabajo y, una vez finalizado el pedido, el material sobrante debe limpiarse y retirarse antes de iniciar una nueva orden. - Formación al personal implicado en el proceso (QC/Producción). Acción correctiva 2: Revisión de la instrucción IT7.5-00072 Verificación de implantes, prótesis e instrumental para reflejar que las unidades separadas en producción por incidencias en la envasadora deben ser verificadas al 100%. Formación al personal implicado en el proceso (QC/Producción). 3 6. ¿Para cuándo debe 20/mayo/2025 completarse la acción? 3. 7. ¿Es necesario comunicar el FSN al paciente/usuario no No profesional? 3 8. Si es afirmativo, ¿ha proporcionado el fabricante información adicional en un formato adecuado para pacientes/usuarios no profesionales? (Seleccionar opción). Seleccionar opción.

Ref FSN: CAS-PDS-23993 FSCA Ref: CAS-PDS-23993

	4. Información General*				
4.	1. Tipo FSN *	New			
4.	Para FSN actualizado, número de referencia y fecha del FSN anterior	No aplicable.			
4.	3. Para FSN actualizado, información clave nueva:				
	No aplicable.	No aplicable.			
4.	4. Se espera información adicional en un FSN de seguimiento? *	No			
4	5. Si se espera FSN de seguimiento, ¿a qué se relacionará?				
4	No aplicable.				
4	Plazo estimado para el FSN de seguimiento	Para la provisión de información actualizada.			
4.	7. Información del fabricante (Consultar datos de contacto del representante local en la página 1 del FSN)				
	a. Nombre de la empresa	Phibo Dental Solutions, S.L.			
	b. Dirección	Polígono Industrial Mas d'en Cisa, Gato Pérez, 3-9			
	c. Página web	https://phibo.com/			
4.	8. La Autoridad Competente (Regulatoria) de su país ha sido informada sobre esta comunicación a los clientes * AEMPS				
4.	9. Lista de anexos:	Annex 1_Client list			
4.	10. Nombre/Firma	Rita Sousa, Directora de Calidad/Técnica Responsable/Responsable de vigilancia			

Transmisión de este Aviso de Seguridad en Campo

Este aviso debe ser transmitido a todas las personas dentro de su organización que deban estar informadas, así como a cualquier otra organización a la que se hayan transferido los productos potencialmente afectados (según corresponda).

Por favor, transfiera este aviso a otras organizaciones sobre las cuales esta acción pueda tener un impacto (según corresponda).

Se debe mantener la conciencia sobre este aviso y las acciones resultantes durante un período adecuado para garantizar la efectividad de la acción correctiva.

Se solicita informar todos los incidentes relacionados con el producto al fabricante, distribuidor o representante local, así como a la Autoridad Competente nacional si corresponde, ya que esto proporciona información valiosa.

Nota: Los campos marcados con * se consideran necesarios para todos los FSN. Los demás son opcionales.